


# MASTECH®

# MS8238C

## Цифров мултиметър Ръководство на потребителя

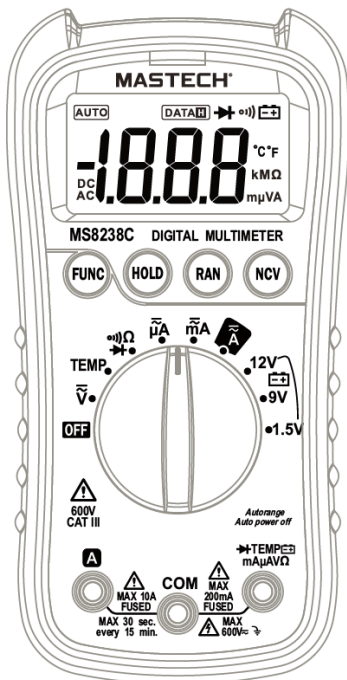

## Съдържание

1. Информация за безопасност.....	4
1.1 Обща информация.....	4
1.2 Символи за безопасност.....	4
1.3 Безопасност при употреба.....	5
1.4 Поддръжка.....	6
2. Описание.....	7
2.1 Спецификации.....	7
2.2 Изглед на уреда.....	9
2.3 Дисплей.....	11
2.4 Характеристики.....	12
3. Инструкция за употреба.....	13
3.1 Задържане на данни.....	13
3.2 Автоматично изключване.....	13
3.3 Ръчно задаване на обхват.....	13
3.4 Подготовка за измерване.....	14
3.5 Измерване на постоянно и променливо напрежения.....	14
3.6 Измерване на ток.....	15
3.7 Измерване на съпротивление.....	16
3.8 Измерване на верига.....	17
3.9 Измерване на диод.....	17
3.10 Тест на батерии.....	18
3.11 Измерване на температура.....	19
4. Поддръжка.....	20
4.1 Смяна на батерия или предпазител.....	20

4.2 Подмяна на сондите.....	20
5. Комплектът включва .....	21

## 1. Информация за безопасност

### 1.1 Обща информация

Този цифров мултиметър е проектиран съгласно EN61010-1, EN61010-2-030 и EN61010-2-033 стандартите за електробезопасност CAT III 600V и втора степен на замърсяване.

Спазвайте всички инструкции за безопасност и експлоатация, за да се уверите, че уредът се използва безопасно и се поддържа в добро работно състояние.

Пълното съответствие със стандартите за безопасност може да бъде гарантирано само с предоставените измервателни сонди. Ако е необходимо, те трябва да бъдат заменени с типа, специфициран в това ръководство.

Използването на уреда не по предназначение води до анулиране на гаранцията!!!

### 1.2 Символи за безопасност



Важна информация за безопасност



Опасно напрежение

### 1.3 Безопасност при употреба

Преди да използвате измервателния уред проверете състоянието му. Не използвайте уреда, ако е повреден и/или липсва корпуса му (цялата част или отделни компоненти). Проверете за пукнатини или липсваща пластмаса. Обърнете внимание на изолацията около връзките.

Проверете измервателните сонди за повредена изолация, оголен метал или дали са прекъснати. Заменете повредените сонди с други идентични преди да използвате измервателния уред.

Използвайте този измервателен уред, както е специфициран в това ръководство, в противен случай защитата, предлагана от измервателния уред може да бъде нарушена.

Не прилагайте по-големи стойности на входните величини от тези, отбелязани на уреда.

При неизвестен обхват на измерваната величина, използвайте максималната позиция на обхвата.

При смяна на измервателна функция, прекъснете връзката между сондите и измерваната верига.

Когато уредът е в режим на работа не докосвайте неизползваните дукси.

Не използвайте уреда за измерване на напрежения, които е възможно да надхвърлят 600 VAC.

# MASTECH®

---

При измерване на TV оборудване и източници на импулсни напрежения, внимавайте за импулси с висока амплитуда във веригата, които могат да повредят уреда.

Не измервайте съпротивления, кондензатори, диоди и вериги, които са под напрежение.

Не измервайте кондензатори, които не са напълно разредени.

Не използвайте уреда при директна слънчева светлина, високи температури или висока влажност.


**⚡** При работа с напрежения над 24 VDC или 12 VAC обръщайте особено внимание поради опасността от токов удар.

## 1.4 Поддръжка

Отварянето на уреда да се извършва винаги с отстранени от източници на енергия измервателни сонди.

Никога не използвайте уреда ако корпусът му е отворен.

Периодично почиствайте панела с памучна кърпа и мек почистващ препарат. Не използвайте препарати с абразивно действие или разтворители.

За да избегнете неверни показания на уреда подменете батерията при поява на символа „“, на екрана

## 2. Описание

### 2.1 Спецификации

Стойностите за допустима грешка са валидни до една година след калибрация при околна температура от 18° до 28°C и влажност на въздуха до 80%.

Величина	Обхват	Грешка на измерване
Постоянно напрежение	200mV, 2V, 20V, 200V	$\pm(0.5\% + 3)$
	600V	$\pm(0.8\% + 3)$
Променливо напрежение	2V, 20V, 200V	$\pm(0.5\% + 5)$
	600V	$\pm(1.0\% + 5)$
Постоянен ток	200 $\mu$ A, 2mA, 20mA, 200mA	$\pm(0.8\% + 3)$
	10A	$\pm(1.0\% + 10)$
Променлив ток	200 $\mu$ A, 2mA, 20mA	$\pm(1.0\% + 3)$
	200mA	$\pm(1.2\% + 3)$
	10A	$\pm(1.5\% + 10)$
Съпротивление	200 $\Omega$ , 2k $\Omega$ , 20k $\Omega$ , 200k $\Omega$ , 2M $\Omega$	$\pm(0.8\% + 4)$
	20M $\Omega$	$\pm(1.0\% + 4)$
Температура	-20~1000°C	$\pm(2.0\% + 2)$
	-4~1832°F	$\pm(2.0\% + 4)$
Тест на батерии	12V	$\pm(0.8\% + 7)$
	9V	$\pm(0.8\% + 7)$
	1.5V	$\pm(3.0\% + 5)$


# MASTECH®

Функции	Пояснение	MS8238C
Тест на батерии	1.5V/9V/12V	да
Измерване на диод	1.5V	да
Проверка за непрекъснатост на веригата	< 50Ω	да
Задържане на данни		да
NCV	Безконтактно регистриране на напрежение	да




## 2.2 Изглед на уреда


Изображението е примерно и продуктът може да се различава.

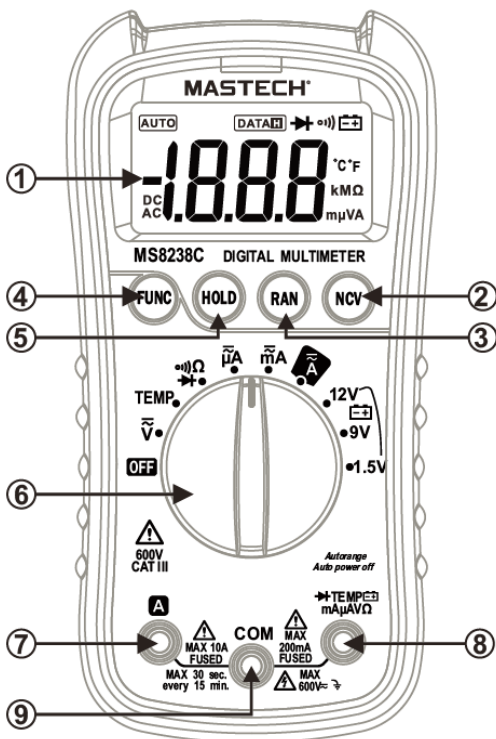

# MASTECH®


Номер	Описание	Пояснение
①	Дисплей	LCD дисплей.
②	NVC	Бутон за безконтактно откриване на напрежение.
③	RAN	Бутон за избор на обхвати.
④	FUNC	Бутон за превключване на функции.
⑤	HOLD бутон	Този бутон се използва за задържане на данни от измерване.
⑥	Въртящ се ключ	Този ключ се използва за избор на функция/обхват.
⑦	A	Червената (положителна) измервателна сонда се включва в тази ъгуска при измерване на ток в обхвата до 10A.
⑧	 TEMP mAμAVΩ	Червената (положителна) измервателна сонда се включва в тази ъгуска при измерване на напрежение, съпротивление, тест на диод, проверка на верига, температура и ток в обхвата до 200mA.
⑨	COM ъгуска	Черната (отрицателна) измервателна сонда се включва в тази ъгуска.

## 2.3 Дисплей

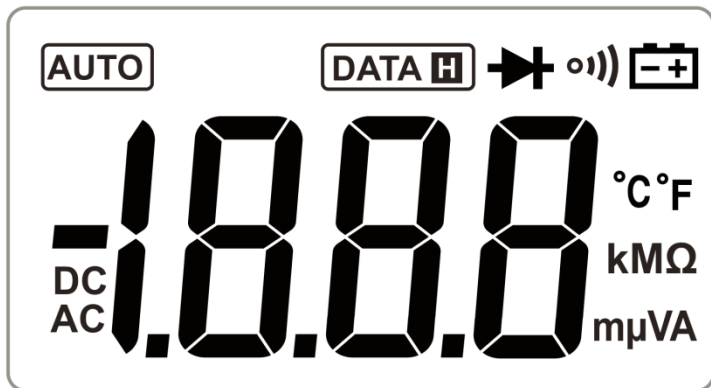

AC	Променлив ток/напрежение
DC	Прав ток/напрежение
-	Символ за обърнат поляритет
	Индикация за изтощена батерия
AUTO	Режим на автоматичен обхват
DATA H	Показване на задържани данни
	Тест на верига и диод
mV, V	милivolт, волт (напрежение)
μA, mA, A	Микроампер, милиампер, ампер (ток)
Ω, kΩ, MΩ	ом, килоом, мегаом (съпротивление)
°C, °F	целзий, фаренхайт (температура)

## 2.4 Характеристики

Максимално напрежение между вход и земя	DC 600V AC 600V
Захранване	Батерия от 9V, NEDA 1604, 006P или 6F22
Дисплей	LCD с максимална стойност 1999
Честота на вземане на проби	3 пъти в секунда
Предпазители	$\mu\text{A}/\text{mA}$ : F1 FF 400mA H 600V
	A: F2 FF 10A H 600V
Метод на измерване	Двойно интегриране с операционен усилвател
Индикатор за надхвърлен обхват	На дисплея се показва "OL"
Индикатор за поляритет	На дисплея се показва "-" пред стойността
Работна температура	0° ~ 40° C
Температура за съхранение	-10° ~ 60° C
Индикатор за изразходвана батерия	На дисплея се показва 
Размери	148 x 73.5 x 50 mm
Тегло	Приблизително 232 гр.

## 3. Инструкция за употреба

### 3.1 Задържане на данни

По време на измерване, ако желаете да задържите измерена стойност, натиснете бутона HOLD, при което стойността ще се заключи на екрана. За да освободите стойността натиснете HOLD отново.

### 3.2 Автоматично изключване

1. Ако уреда не се използва за 15 минути след като е бил включен, той ще премине в състояние на „заспиване“ за да запази батерията.


2. Натискането на произволен бутон „събужда“ уреда.

3. Ако задържите HOLD бутона докато уреда се включва, режима за автоматично изключване няма да работи.

### 3.3 Ръчно задаване на обхват

Чрез натискане на бутона RAN се превключва между ръчните и автоматичния обхвати. По подразбиране уреда е на автоматичен режим. При натискане на бутона се преминава на най-ниския обхват. При всяко следващо натискане се преминава към по-горен обхват. При достигане на най-големия обхват натискането на бутона води до връщане към най-малкия. За да преминете към автоматичен обхват задръжте бутона за повече от 2 секунди.

## 3.4 Подготовка за измерване

1. Ако при включване на уреда видите символа за изтощена батерия , сменете батерията.

2. Завъртете ключа на желаня тип измерване.

3. Когато измервате чрез сондите, първо присъединете черната сонда към веригата и после червената. Когато разскачате сондите от веригата първо отделете червената.

## 3.5 Измерване на постоянно и променливо напрежения

### Внимание

Опасност от токов удар.

Моля, не се опитвайте да измерите напрежения по-високи от 600 VAC или 600 VDC. Обхвата на честотата на напрежението е 40 ~ 400 Hz. Входното съпротивление на уреда е 10 MΩ. Повреди вследствие на неправилна употреба може да доведат до отпадане на гаранцията.

1. Свържете червената измервателна сонда към V буксата, а черната към COM буксата.

2. Завъртете ключа на позиция  $V\approx$ .

3. Натиснете бутона FUNC за превключите между AC и DC напрежения.

4. Свържете измервателните сонди към измервания обект.

5. Отчетете измерения резултат от екрана.

## 3.6 Измерване на ток

### Внимание

Опасност от токов удар.

Не се опитвайте да измерите ток в мрежи, чието напрежение надвишава 600 VAC. Уверете се, че използвате правилните гнезда и измервателни обхвати.

1. Изключете захранването на веригата, която ще тествате и разредете всички кондензатори.

2. Свържете червената измервателна сонда към гнездото mA $\mu$ A ако ще измервате токове в диапазона до 200mA или ако ще измервате в диапазона 200mA~10A в гнездото A. Черната сонда присъединете към COM джуксата.

3. Завъртете ключа на позиция според желаня обхват на  $\mu$ A $\approx$ , mA $\approx$  или A $\approx$ .

4. Натиснете бутона FUNC за превключите между AC и DC напрежения.

5. Разкъсайте местовата верига. Свържете черната измервателна сонда към частта с по-нисък потенциал (към консуматорите), а червената към тази с по-висок (към захранването). Свързването на сондите на обратно няма да повреди уреда, но ще изведе отрицателен резултат при измерването.

6. Свържете захранването и отчетете измерения резултат от екрана.

 
7. Изключете захранването и разредете всички кондензатори. Премахнете местовите сонди и върнете веригата в първоначално състояние.

## 3.7 Измерване на съпротивление

### Внимание

Ако измерваният резистор е разположен във верига, преди измерване изключете захранването на веригата и разредете всички кондензатори. Измерването на съпротивление под напрежение може да повреди уреда и да доведе до отпадане на гаранцията.

1. Свържете червената измервателна сонда към  $\Omega$  дуксата, а черната към COM дуксата.

2. Завъртете ключа на позиция . При първоначален избор уреда е в режим за измерване на съпротивление.

3. Свържете измервателните сонди към измервания резистор.

4. Отчетете измерения резултат от екрана.

### **Забележка:**

При измерване на съпротивления над 1 M $\Omega$  са необходими няколко секунди преди да се стабилизира измерената стойност, което е нормално при измерване на големи резистори.



### 3.8 Измерване на верига

#### Внимание

Преди да започнете да измервате верига изключете захранването и разредете всички кондензатори. Измерването на верига под напрежение може да повреди уреда и да доведе до отпадане на гаранцията.

1. Свържете червената измервателна сонда към  $\ominus$ ) буксата, а черната към COM буксата.
2. Завъртете ключа на позиция  $\Omega$ . При първоначален избор уреда е в режим за измерване на съпротивление.
3. Натиснете FUNC два пъти за да преминете в режим на измерване на верига.
4. Свържете измервателните сонди към тестовата верига.
5. Ако съпротивлението на веригата е под 50  $\Omega$  уреда ще издаде звуков сигнал.

### 3.9 Измерване на диод


1. Свържете червената измервателна сонда към  $\rightarrow$  буксата, а черната към COM буксата (Поляритета на червената измервателна сонда е положителен „+“).
2. Завъртете ключа на позиция  $\Omega$ . При първоначален избор уреда е в режим за измерване на съпротивление.
3. Натиснете FUNC за да преминете в режим на измерване на диод.

4. Свържете червената измервателна сонда към анода на измервания диод, а черната измервателна сонда към катода. Приблизителният пад на напрежение ще се покаже на екрана. При обрънат поляритет ще се покаже индикатор „0L“ на екрана.

## 3.10 Тест на батерии

### Внимание

Не измервайте батерии с напрежения по-високи от обхватите. Измерването на по-високо напрежение може да повреди уреда и да доведе до отпадане на гаранцията.

1. Свържете червената измервателна сонда към  дуксата, а черната към COM дуксата.
2. Завъртете ключа на позиция 12V, 9V или 1.5V.
3. Свържете червената сонда към положителната (+), а черната към отрицателната (-) части на батерията.
4. Отчетете измерения резултат от екрана.

### 3.11 Измерване на температура

#### Внимание

За да избегнете токов удар, изключете температурната сонда от входните дукси на уреда преди промяна на измервателната функция с помощта на въртящия се ключ. Повреди вследствие на неправилна употреба може да доведат до отпадане на гаранцията.

1. Свържете термодвойката, като внимавате за обозначението – свържете крайника с обозначение "V+" към Темп дуксата, а "COM-" към COM дуксата.

2. Завъртете ключа на позиция Темп.

3. Измерената стойност на околната среда ще се покаже на екрана.

4. Натиснете бутона FUNC за да превключите между фаренхайт и целзий.

5. При допир на измерваната повърхност с температурния сензор, температурата му ще се визуализира на екрана.

## 4. Поддръжка

### 4.1 Смяна на батерия или предпазител

#### Внимание

Преди да отварите корпуса на уреда отстранете измервателните сонди от тоководещи вериги. Използвайте само предпазител с определена номинална стойност на предпазителя, номинална стойност на напрежението и скорост на топене.

Батерията трябва да бъде сменена при наличие на съответния индикатор на дисплея.

За да смените батерия или предпазител е необходимо да развиете винта и да отстраните на капака на батерията.

При смяна на батерията обърнете внимание на поляритета.

### 4.2 Подмяна на сондите

#### Внимание

Подменете сондите с такива отговарящи на стандарта EN 61010-031 с рейтинг на електробезопасност CAT III 600V или по-добри.

Сменете сондите, ако са повредени или износени.

## 5. Комплектът включва

Цифров мултиметър	1 бр.
Ръководство на потребителя	1 бр.
Измервателни сонди	2 бр.
Термодвойка тип К	1 бр.
9V батерия	1 бр.

