


MASTECH®

MS8233C

Цифров мултиметър Ръководство на потребителя

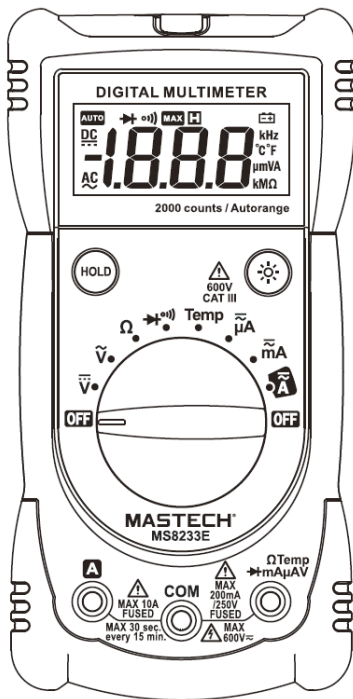

Съдържание

1. Информация за безопасност.....	3
1.1 Обща информация.....	3
1.2 Символи за безопасност.....	3
1.3 Безопасност при употреба.....	4
1.4 Поддръжка.....	5
2. Описание.....	6
2.1 Спецификации.....	6
2.2 Изглед на уреда.....	7
2.3 Характеристики.....	9
3. Инструкция за употреба.....	10
3.1 Задържане на данни.....	10
3.2 Подсветка на екрана.....	10
3.3 Подготовка за измерване.....	10
3.4 Измерване на напрежение.....	11
3.5 Измерване на постоянен ток.....	12
3.6 Измерване на съпротивление.....	13
3.7 Тест на верига.....	14
3.8 Измерване на диод.....	14
3.9 Измерване на температура.....	15
3.10 Безконтактно регистриране на напрежение.....	16
4. Поддръжка.....	17
4.1 Смяна на батерия или предпазител.....	17
4.2 Подмяна на сондите.....	17
5. Комплектът включва.....	18

1. Информация за безопасност

1.1 Обща информация

Този цифров мултиметър е проектиран съгласно EN61010-1 стандарта за електробезопасност CAT III 600V и втора степен на замърсяване.

Спазвайте всички инструкции за безопасност и експлоатация, за да се уверите, че уредът се използва безопасно и се поддържа в добро работно състояние.

Пълното съответствие със стандартите за безопасност може да бъде гарантирано само с предоставените измервателни сонди. Ако е необходимо, те трябва да бъдат заменени с типа, специфициран в това ръководство.

Използването на уреда не по предназначение води до анулиране на гаранцията!!!

1.2 Символи за безопасност



Важна информация за безопасност



Опасно напрежение

1.3 Безопасност при употреба

Преди да използвате измервателния уред проверете състоянието му. Не използвайте уреда, ако е повреден и/или липсва корпуса му (цялата част или отделни компоненти). Проверете за пукнатини или липсваща пластмаса. Обърнете внимание на изолацията около връзките.

Проверете измервателните сонди за повредена изолация, оголен метал или дали са прекъснати. Заменете повредените сонди с други идентични преди да използвате измервателния уред.

Използвайте този измервателен уред, както е специфициран в това ръководство, в противен случай защитата, предлагана от измервателния уред може да бъде нарушена.

Не прилагайте по-големи стойности на входните величини от тези, отбелязани на уреда.

При неизвестен обхват на измерваната величина, използвайте максималната позиция на обхвата.

При смяна на измервателна функция, прекъснете връзката между сондите и измерваната верига.

Когато уредът е в режим на работа не докосвайте неизползваните дукси.

Не използвайте уреда за измерване на напрежения, които е възможно да надхвърлят 600 VAC.

При измерване на TV оборудване и източници на импулсни напрежения, внимавайте за импулси с висока амплитуда във веригата, които могат да повредят уреда.

Не измервайте съпротивления, кондензатори, диоди и вериги, които са под напрежение.

Не измервайте кондензатори, които не са напълно разредени.

Не използвайте уреда при директна слънчева светлина, високи температури или висока влажност.


⚡ При работа с напрежения над 24 VDC или 12 VAC обръщайте особено внимание поради опасността от токов удар.

1.4 Поддръжка

Отварянето на уреда да се извършва винаги с отстранени от източници на енергия измервателни сонди.

Никога не използвайте уреда ако корпусът му е отворен.

Периодично почиствайте панела с памучна кърпа и мек почистващ препарат. Не използвайте препарати с абразивно действие или разтворители.

За да избегнете неверни показания на уреда подменете батерията при поява на символа „“, на екрана

2. Описание

2.1 Спецификации


Стойностите за допустима грешка са валидни до една година след калибрация при околна температура от 18° до 28°C и влажност на въздуха до 75%.

Величина	Обхват	Грешка на измерване
Постоянно напрежение	200mV, 2V, 20V, 200V	$\pm(0.5\% + 3)$
	600V	$\pm(0.5\% + 3)$
Променливо напрежение	200V, 600V	$\pm(1.2\% + 10)$
Постоянен ток	200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA	$\pm(1.0\% + 3)$
	10A	$\pm(3.0\% + 5)$
Съпротивление	200 Ω , 2k Ω , 20k Ω , 200k Ω , 2M Ω , 20M Ω	$\pm(0.8\% + 4)$
Температура	-20~1000°C	$\pm(3.0\% + 3)$
	-4~1832°F	$\pm(3.0\% + 6)$


Функции	Пояснение	MS8233C
Измерване на диод	3.0V	да
Тест на верига	< 60 Ω	да
Задържане на данни		да
NCV	Безконтактно откриване на напрежение	да

2.2 Изглед на уреда


Изображението е примерно и продуктът може да се различава.

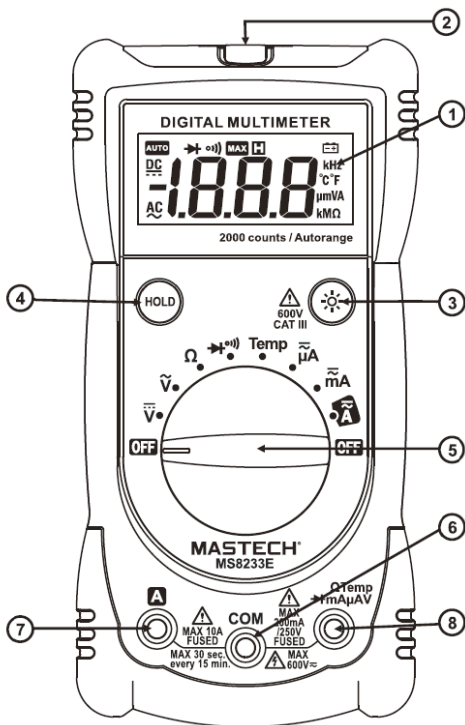

MASTECH®

Номер	Описание	Пояснение
①	Дисплей	LCD дисплей.
②	Червен диоден индикатор	Индикатор при безконтактно регистриране на напрежение.
③	 бутон	Този бутон се използва за пускане на подсветката на екрана
④	HOLD бутон	Този бутон се използва за задържане на данни от измерване.
⑤	Въртящ се ключ	Този ключ се използва за избор на функция/обхват.
⑥	COM ъгуса	Общо (отрицателно) гнездо за всички типове измервания. В гнездото се включват черната измервателна сонда.
⑦	10A ъгуса	Гнездо в което се включва червената измервателна сонда в обхвата за измерване на ток до 10A.
⑧	VΩ°C°FmAμA ъгуса	Общо (положително) гнездо при измерване на напрежение, ток, съпротивление, тест на диод или верига. В гнездото се включва червената измервателна сонда.

2.3 Характеристики


Максимално напрежение между вход и земя	DC 600V AC 600V
Захранване	Батерия от 9V, NEDA 1604, 006P или 6F22
Дисплей	LCD с максимална стойност 2000
Честота на вземане на проби	2.5 пъти в секунда
Предпазители	mA: F1 FF 400mA H 600V
	A: F2 FF 10A H 600V
Метод на измерване	Двойно интегриране с операционен усилвател
Индикатор за надхвърлен обхват	На дисплея се показва "1"
Индикатор за поляритет	На дисплея се показва "-" пред стойността
Работна температура	0° ~ 40° C
Температура за съхранение	-10° ~ 50° C
Индикатор за изразходвана батерия	На дисплея се показва 
Размери	140 x 67 x 30 mm
Тегло	Приблизително 112 гр.

3. Инструкция за употреба

3.1 Задържане на данни


По време на измерване, ако желаете да задържите измерена стойност, натиснете бутона HOLD, при което стойността ще се заключи на екрана. За да освободите стойността натиснете HOLD отново.

3.2 Подсветка на екрана


При слаба околна светлина натиснете бутона  за да включите подсветката на екрана. Подсветката ще се изключи автоматично след 10 секунди.

Забележка:

Подсветката скъсява значително живота на батерията. Избягвайте използването ѝ, когато не е необходима.

При използване на подсветката е възможно да се покаже символа за изтощена батерия . Това е така поради моментния пад на напрежението. Не е необходимо да сменяте батерията, докато символа не се появи при нормални условия.

3.3 Подготовка за измерване

1. Ако при включване на уреда видите символа за изтощена батерия , сменете батерията.

2. Завъртете ключа на желания тип измерване.

3. Когато измервате чрез сондите, първо присъединете черната сонда към веригата и после червената. Когато разкачате сондите от веригата първо отделете червената.

3.4 Измерване на напрежение

Внимание

Опасност от токов удар.

Моля, не се опитвайте да измерите напрежения по-високи от 600 VAC или 600 VDC. В режим на измерване mV максималното входно напрежение е 250 VDC. Обхвата на честотата на напрежението е 40 ~ 400 Hz. Входното съпротивление на уреда е 10 MΩ. Повреди вследствие на неправилна употреба може да доведат до отпадане на гаранцията.

1. Свържете червената измервателна сонда към V ъксата, а черната към COM ъксата.

2. Завъртете ключа на позиция V~ или V= според желаня обхват.

3. Свържете измервателните сонди към измервания обект.

4. Отчетете измерения резултат от екрана.

Забележка:

При обхвати 200 mV DC, когато сондите не са свързани към изследван обект, на дисплея може да се покажат стойности. За да покаже нула уреда, окъсете двете сонди.

3.5 Измерване на постоянен ток

Внимание

Опасност от токов удар.

Уверете се, че използвате правилните гнезда и измервателни обхвати.

1. Изключете захранването на веригата, която ще тествате и разредете всички кондензатори.

2. Свържете червената измервателна сонда към гнездото mA μ A ако ще измервате токове в диапазона до 200mA или ако ще измервате в диапазона 200mA-10A в гнездото 10A. Черната сонда присъединете към COM джуксата.

3. Завъртете ключа на позиция според желания обхват на A $\overline{\text{=}}$.

4. Разкъсайте местовата верига. Свържете черната измервателна сонда към частта с по-нисък потенциал (към консуматорите), а червената към тази с по-висок (към захранването). Свързването на сондите на обратно няма да повреди уреда, но ще изведе отрицателен резултат при измерването.

5. Свържете захранването и отчетете измерения резултат от екрана.

6. Изключете захранването и разредете всички кондензатори. Премахнете тествовите сонди и върнете веригата в първоначално състояние.

3.6 Измерване на съпротивление

Внимание

Ако измерваният резистор е разположен във верига, преди измерване изключете захранването на веригата и разредете всички кондензатори. Измерването на съпротивление под напрежение може да повреди уреда и да доведе до отпадане на гаранцията.

1. Свържете червената измервателна сонда към Ω ъвксата, а черната към COM ъвксата.
2. Завъртете ключа на желаня обхват.
3. Свържете измервателните сонди към измервания резистор.
4. Отчетете измерения резултат от екрана.



Забележка:

При измерване на съпротивления над 1 M Ω са необходими няколко секунди преди да се стабилизира измерената стойност, което е нормално при измерване на големи резистори.



3.7 Тест на верига

Внимание

Преди да започнете да измервате верига изключете захранването и разредете всички кондензатори. Измерването на верига под напрежение може да повреди уреда и да доведе до отпадане на гаранцията.

1. Свържете червената измервателна сонда към  дуксата, а черната към COM дуксата.
2. Завъртете ключа на позиция .
3. Свържете измервателните сонди към тестовата верига.
4. Ако съпротивлението на веригата е под 60 Ω уреда ще издаде звуков сигнал и измереното съпротивление ще се изведе на екрана.

3.8 Измерване на диод

1. Свържете червената измервателна сонда към  дуксата, а черната към COM дуксата (Поляритета на червената измервателна сонда е положителен „+“).
2. Завъртете ключа на позиция .
3. Свържете червената измервателна сонда към анода на измервания диод, а черната измервателна сонда към катода.
4. Приблизителният пад на напрежение ще се покаже на екрана. При обрънат поляритет ще се покаже индикатор „1“ на екрана.

3.9 Измерване на температура

Внимание

За да избегнете токов удар, изключете температурната сонда от входните дукси на уреда преди промяна на измервателната функция с помощта на въртящия се ключ. Повреди вследствие на неправилна употреба може да доведат до отпадане на гаранцията.

1. Свържете термодвойката, като внимавате за обозначението – свържете краищата с обозначение "V+" към Темп дуксата, а "COM-" към COM дуксата.

2. Завъртете ключа на позиция Темп.

3. Измерената стойност на околната среда ще се покаже на екрана.

4. Натиснете бутона FUNC за да превключите между фаренхайт и целзий.

5. При допир на измерваната повърхност с температурния сензор, температурата му ще се визуализира на екрана.

3.10 Безконтактно регистриране на напрежение

Внимание

Въпреки липсата на индикация на диода, обслужващ тази функция е възможно наличие на напрежение. Не разчитайте само на тази функция за наличие на източник на напрежение. Съществуват различни фактори, които могат да повлияят на коректното регистриране на напрежение.

1. Независимо от избраната функция безконтактното регистриране на напрежение е налично.

2. Безконтактното регистриране на напрежение се осъществява чрез доближаване на най-горната част на уреда приблизително на 30 mm от източника. При наличие на напрежение по високо от 110 VAC вграденият диод ще светне и уреда ще издаде звуков сигнал.

4. Поддръжка

4.1 Смяна на батерия или предпазител

Внимание

Преди да отворите корпуса на уреда отстранете измервателните сонди от тоководещи вериги. Използвайте само предпазител с определена номинална стойност на предпазителя, номинална стойност на напрежението и скорост на топене.

Батерията трябва да бъде сменена при наличие на съответния индикатор на дисплея.

За да смените батерия или предпазител е необходимо да развиете винта и да отстраните на капака на батерията.

При смяна на батерията обърнете внимание на поляритета.

4.2 Подмяна на сондите

Внимание

Подменете сондите с такива отговарящи на стандарта EN 61010-031 с рейтинг на електробезопасност CAT III 600V или по-добри.

Сменете сондите, ако са повредени или износени.

5. Комплектът включва

Цифров мултиметър	1 бр.
Ръководство на потребителя	1 бр.
Измервателни сонди	2 бр.
Термодвойка тип К	1 бр.
9V батерия	1 бр.

